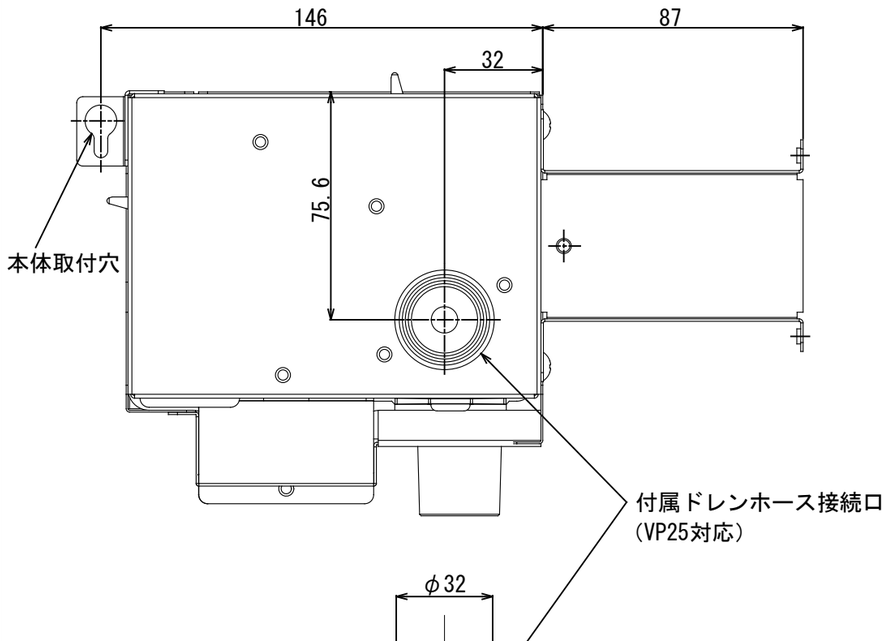

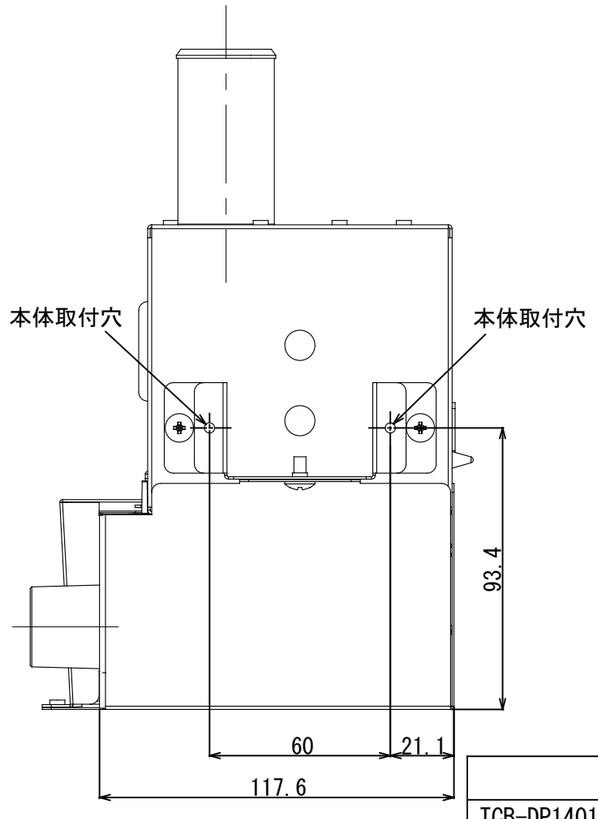

注記

・抗菌ガラスは消耗品です。交換の目安は、
一般的な冷房運転下において約10,000時間です。
（冷房運転を毎日10時間・5ヶ月使用した場合、
年間では1,500時間となります。）
交換時にはサービス部品の抗菌ガラスホルダー
（サービスコード：43479037）を使用してください。

・ドレンアップキットを使用する場合、
冷媒配管は上方向からしか取り出しできません。
付属のＬ字配管を必ず使用してください。

・ドレンアップキットの内部清掃は3ヶ月に1回程度
行ってください。
保守点検を実施しないと、油やゴミによりドレンポンプが
詰まり、空調機の停止や水漏れに至るおそれがあります。

ドレンアップキット外形図

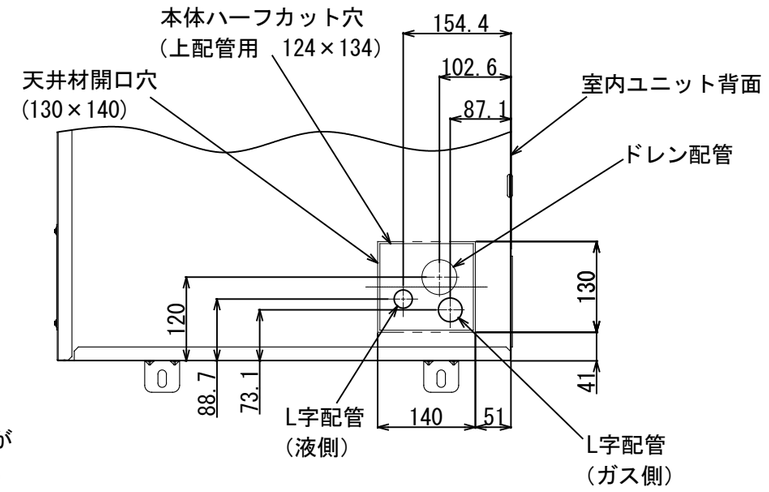

天井穴位置（ドレンアップキット取付時）

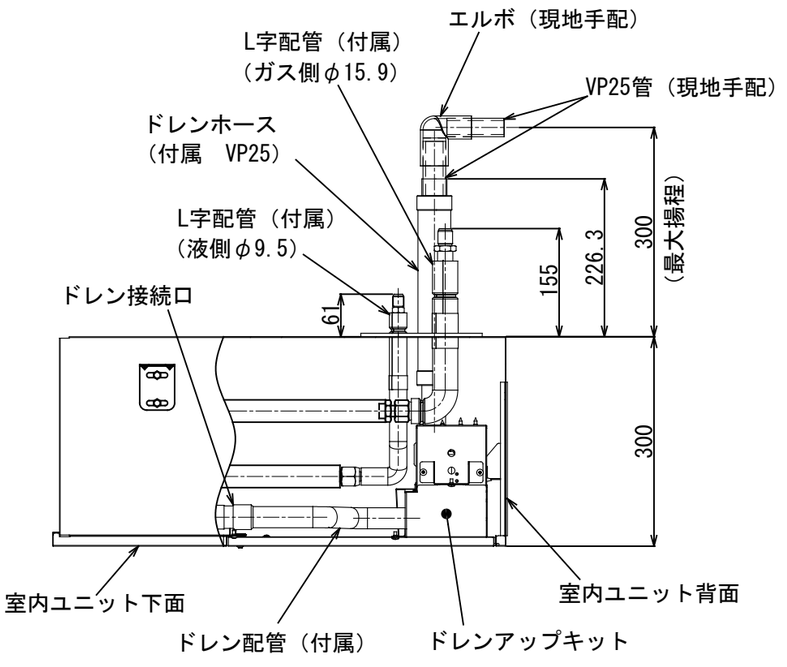

ドレンアップキット取付時

（単位：mm）

適用機種		図面番号	T24H1918-01			
TCB-DP1401CP		品名	東芝パッケージエアコン用別売品 ドレンアップキット外形図 （適用機種は左記）	尺度		図法 三角法

日本キヤリア株式会社

T24H1918-9Y